

Nr. 4103 din 27.08.2012

**Proces-verbal de constatare a neregulilor
sistemului de canalizare și apă din comuna Traian județul Bacău**



Încheiat astăzi 27.08.2012, în urma verificării sistemului de canalizare și a stație de epurare realizate prin programul F.E.A.D.R Măsura 322 din cadrul proiectului "Înființare distribuție gaze naturale, canalizare, stație de epurare și extindere alimentare cu apă în comuna Traian", de către comisia de verificare numită prin dispoziția de primar nr. 113/21.08.2012, compusă din Moraru Dana Ofelia în calitate de viceprimar, Solomon Bogdan Ovidiu, consilier IA, Sechel Marius, șofer, Popa Ion paznic și Miclăuș Francisc paznic, care au constatat următoarele:

A. Referitor la obiectivul "Înființare canalizare, stație de epurare în comuna Traian"

Din total 322 de cămine verificate vizual au fost găsite următoarele deficiențe:

I. Trei capace sparte cu buză de prindere după cum urmează:

- un capac este situat la intersecția străzilor 4 cu C conform planului de situație planșa H1 din faza PTh

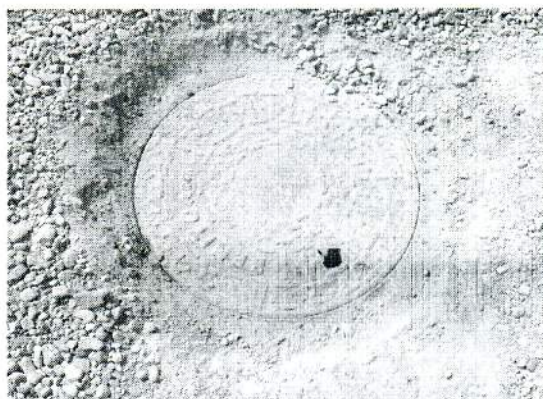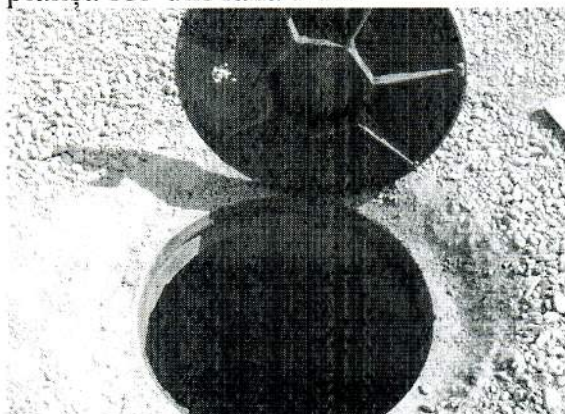


La deschiderea acestui capac au fost observate pietre căzute în sistemul de canalizare, după cum se poate observa și în poza efectuată la fața locului.

-un capac este situat pe strada 4 înainte de intersecția cu strada A conform planului de situație planșa H1 din faza PTh





La deschiderea acestui capac nu au fost observate pietre ori alte obiecte.

- un capac este situat pe strada 2 după intersecția străzilor 2 cu A conform planului de situație planșa H1 din faza PTh

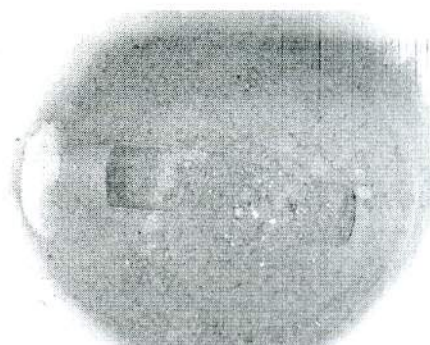

La deschiderea acestui capac au fost observate pietre căzute în sistemul de canalizare, care obturau traseul conductelor, după cum se poate observa și în poza efectuată la fața locului.

II. Un capac nu era conform, acesta era prevăzut din fabricație cu 4 găuri de aerisire, acesta este situat la intersecția străzilor 5 cu B

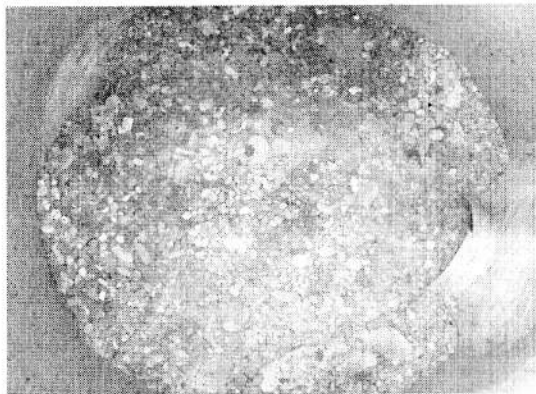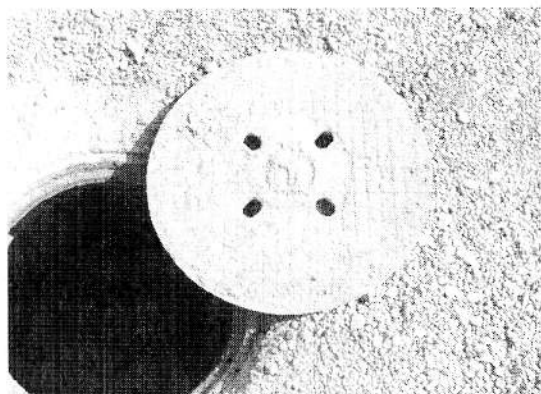


La deschiderea acestui capac au fost observate pietre căzute în sistemul de canalizare, care acopereau traseul conductelor, după cum se poate observa și în poza efectuată la fața locului.

III. Două cămine au găsite fără capace, ambele fiind prevăzute fără buză de prindere pe ramă după cum urmează:

- unul este situat pe partea dreaptă a drumului DN2F pe sensul de mers Bacău – Vaslui, în localitatea Zăpodia



- unul este situat pe partea stângă a drumului DN2F pe sensul de mers Bacău – Vaslui, în localitatea Zăpodia

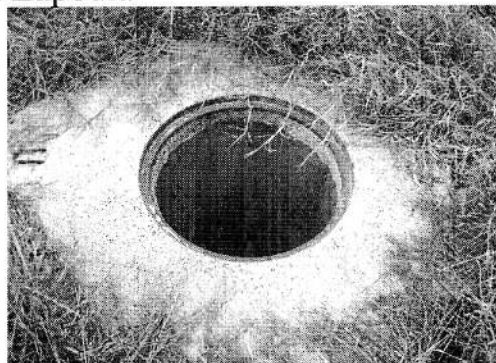

IV. Trei plăci de beton armat în care sunt încastrate ramele și capacele, au început să se degradeze și sunt situate în următoarele locații:

- o placă este situată pe partea dreaptă a drumului DN2F pe sensul de mers Bacău – Vaslui, în localitatea Traian, în fața casei d-lui Sechel Marius



- o placă este situată pe partea dreaptă a drumului DN2F pe sensul de mers Bacău – Vaslui, în localitatea Traian, în fața casei d-lui Măriuț



- o placă situată pe partea dreaptă a drumului DN2F pe sensul de mers Bacău – Vaslui, în localitatea Traian, în fața casei d-lui Bozianu



V. În stația de pompare SPAU 4 cele două pompe cu care este dotată sunt nefuncționale și scoase din locație spre a fi expertizate.

Aceste pompe nu mai sunt funcționale din data de 27.07.2012 conform adresei nr. 3712/30.07.2012 care a fost înaintată către S.C. Geprocon S.A.

Celelalte pompe din stațiile de pompare SPAU 1, SPAU 2 și SPAU 3 sunt oprite și nu pot fi verificate dacă funcționează, decât în momentul când pompele din SPAU 4 vor fi funcționale pentru a asigura un circuit continuu până la stația de epurare.

Din acest motiv, nici stația de epurare nu poate funcționa deoarece apele uzate menajere nu sunt trimise către aceasta.

B. Referitor la obiectivul ”Extindere alimentare cu apă în comuna Traian”

I. Cu această ocazie s-a constatat faptul că nu a fost rezolvată problema căminului de apometru de la stația de epurare care este plin de apă, din cauză că nu a fost efectuată hidroizolația acestuia, știind că este amplasat într-o zonă cu infiltrații de apă.

Rezolvarea acestui cămin a fost semnalată constructorului S.C. Geprocon S.A. încă din date de 19.07.2012 prin procesul-verbal nr. 3514

II. Referitor la lipsa presiunii de apă în localitatea Zăpodia, chiar și după montarea celor două cămine de aerisire nu a fost rezolvată problema.

Având în vedere cele constatate mai sus comisia semnează prezentul proces-verbal de constatare

Moraru Dana Ofelia - viceprimar

Solomon Bogdan Ovidiu - consilier IA

Sechel Marius - șofer

Popa Ion - paznic

Miclăuș Francisc – paznic

